РИЗОГРАФЫ **FR** СЕРИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

RISO TECHNICAL OPERATIONS DIVISION

ДАТА: МАРТ 2000	**№.** FR-RM-001 OUR REF: FRT-015

МОДЕЛЬ:Все машины FR


ТИП ИНФОРМАЦИИ		НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ	
ЗАВОДСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ	X	НЕМЕДЛЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ	
МОДИФИКАЦИЯ ПРОДАННЫХ МАШИН		ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ	
ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ		ВЫПОЛН. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ	
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИ УСТАНОВКЕ	X

ПРЕДМЕТ : Механизм безопасности стола сканера

Описание

С нового года модифицирован механизм открывания и закрывания стола сканера. Цель этой модификации - предотвращение непроизвольного закрывания стола сканера при ослаблении поддерживающих стол сканера демпферов.
В модифицированных машинах стол будет удерживаться в открытом положении не только парой демпферов (как было раньше), но и стопорным рычагом.
В результате модификации и **для открывания и для закрывания стола оператор должен нажать защелку стола сканера.**

При установке нового аппарата желательно нанесение наклейки с пиктограмой на стол сканера. Наклейка находится в пластиковом пакете вместе с фланцами для мастера. Позже эта наклейка будет сопровождаться дополнительным листом с предупреждением.

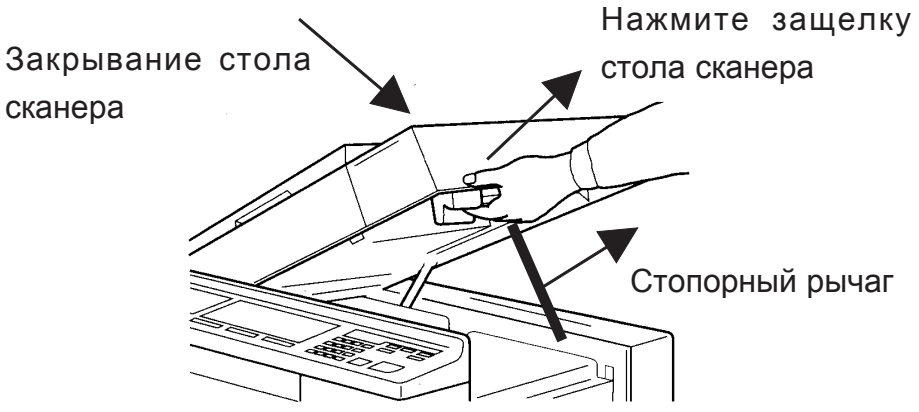

ВНИМАНИЕ!!

Обязательно объясните эту особенность механизма пользователю при установке ризографа.

Рекомендованное расположение наклейки



Модификация выполнена начиная со след. серийных номеров:

2950EPA	83440112	3950EP	83271045	3910EP	83490388
2950EPB	83150079	3950EP alpha	83340872	3910EN	83500001
2950EN	83160001	3950EN alpha	83350001	3950EN	83280001

РИЗОГРАФЫ **FR** СЕРИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

RISO TECHNICAL OPERATIONS DIVISION

ДАТА: МАРТ 2000	**№.** FR-RM-002 OUR REF: FRT-016

МОДЕЛЬ: Все машины FR

ТИП ИНФОРМАЦИИ		НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ	
ЗАВОДСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ	X	НЕМЕДЛЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ	
МОДИФИКАЦИЯ ПРОДАННЫХ МАШИН		ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ	
ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ		ВЫПОЛН. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ	X
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИ УСТАНОВКЕ	

Предмет: Модификация узла планшетного сканера

Коротко

Было обнаружено, что при движении сканера возможно повреждение проводов в жгуте, во избежание чего была произведена модификация узла планшетного сканера.

Причина


Жгут проводов Image Flexible Wire; CE3 испытывает повышенные напряжения при изгибе во время движения сканера из за излишне толстой оплетки.

Модификация


Был подготовлен новый жгут проводов, изменены клепки и добавлена защитная пленка.

Модификация

1. Вывентить винт крепления направляющей сканера и установить пластиковую клепку с прокладкой (после замены жгута проводов)
2. Усановите защитную пленку “Protection Sheet; Image Flexible Wire” вдоль нанесенных линий и убедитесь в том, что клепка полностью закрыта.

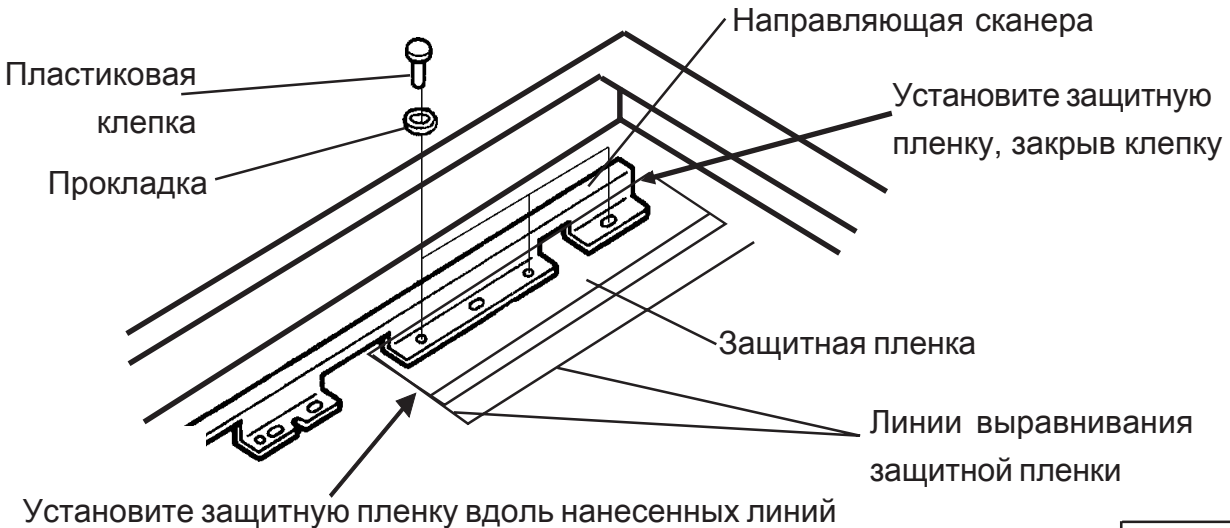

Следующие запчасти были заменены на всех моделях:

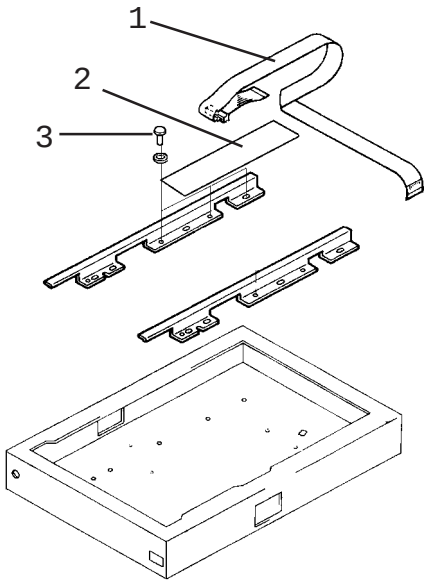

Модификация

1: 019-55103-005; Image Flexible Wire;CE3 (Старая з/ч)

↓

019-55114-007; Image Flexible Wire; CE4 (Новая з/ч)

Дополнительные запчасти

2: 019-16022-006; Protection Sheet: Image Flexible Wire

3: 665-04953-000; Nylon Rivet (1 комплект - 3 шт.)

Модификация произведена с серийных номеров:

2950EPA	83440129	3950EP	83271141	3910EP	83490466
2950EPB	83150086	3950EP alpha	83340982	3910EN	83500001
2950EN	83160001	3950EN alpha	83350001	3950EN	83280001