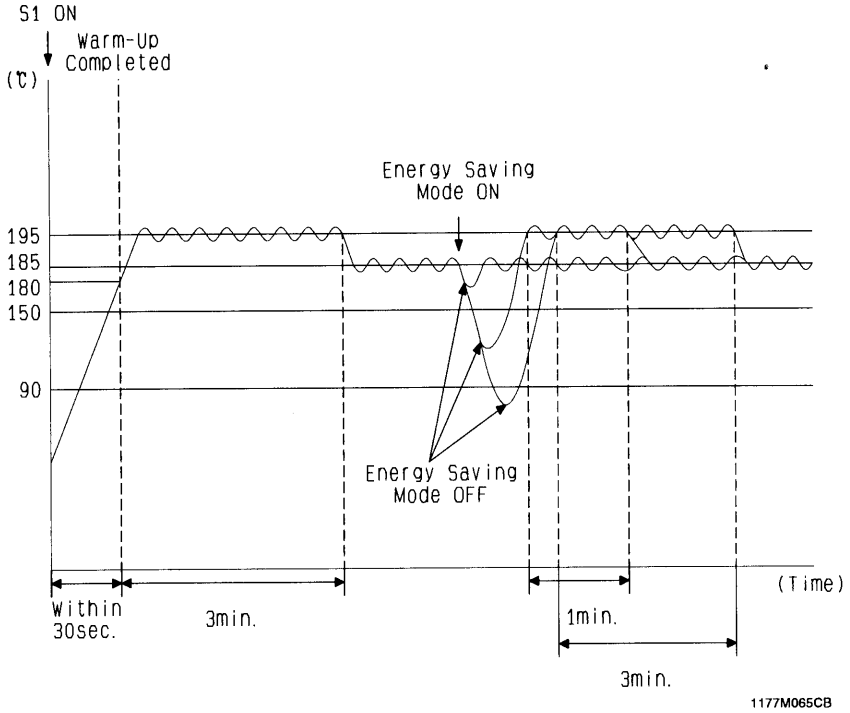

	CONTROL SIGNAL	ON	OFF	WIRING DIAGRAM
H1	PWB-A PJ7A-1	L	H	2-B

	CONTROL SIGNAL	Low Temp. <-> High Temp.	WIRING DIAGRAM
TH1	PWB-A PJ7A-2	Analog Input	2-A