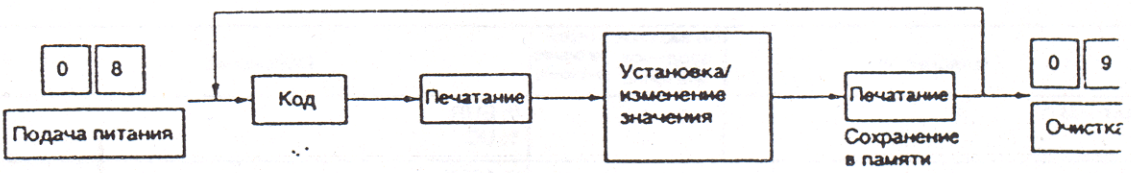

<Рабочая процедура>





1.3 Регулировка датчика автоподачи тонера

Регулировка датчика автоподачи тонера требуется при вводе аппарата в эксплуатацию при замене проявляющего вещества.


<Рабочая процедура> (Код "0" кода регулировки "05")

1. 

2. 

3. Приблизительно через три минуты спустя 

Если значение не равно 24 ± 1, то выполнить регулировку с использованием кнопки "1"/"7".

4. 

5. Снова установить кассету тонера.