
ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИИ КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ СЕРИИ DP1600/2000/2500

Установка и обслуживание должны производиться квалифицированным работником службы технической поддержки.

1. Транспортировка

- Транспортировку и установку должны производить два человека, действуя в соответствии с рисунком.
  Вес аппарата составляет примерно 50 кг (110 фунтов), поэтому будьте осторожны при его перемещении.

Четыре положения захвата

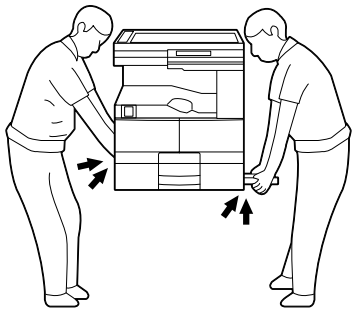

2. Установка

- Удостоверьтесь, что аппарат подключен к отдельной розетке переменного тока на 115 или 120В/15А (220В, 230В, 240В/10А) или более.
- Для безопасной работы аппарат следует заземлить.
  Никогда не заземляйте аппарат на газовую или водопроводную трубу.
- Для установки выберите подходящее место.
  Устраните возможность чрезмерного нагрева, высокой влажности, пыли, вибрации, а также попадания на аппарат прямого солнечного света.
- Обеспечьте также достаточную вентиляцию, так как при работе аппарат выделяет небольшое количество озона.
- Для обеспечения достаточного рабочего места для копирования, следует отвести как минимум 80 см (32 дюйма) слева от аппарата, 80 см (32 дюйма) справа и10 см (4 дюйма) сзади аппарата.
- После установки копировального аппарата, не забудьте задвинуть внутрь транспортировочные рукоятки.

3. Техническое обслуживание

- Прежде всего, удостоверьтесь, что аппарат отключен от сети: главный переключатель выключен (положение OFF), шнур питания отсоединен от розетки.
- Избегайте прикосновений к сильно нагревающимся частям копировального аппарата, таким как лампа экспозиции, устройство закрепления тонера, термоустройство барабана, и к некоторым другим.
- Избегайте прикосновений к деталям, находящимся под напряжением, таким как коротроны и трансформаторы.
- Избегайте прикосновений к вращающимся/подвижным частям аппарата, например к шестерням, ремням, вентиляторам, и т.д.
- Если копировальный аппарат подключен к сети, ни в коем случае не прикасайтесь к частям, находящимся под напряженем, а также к подвижным/вращающимся частям. Избегайте лазерного облучения.
- Используйте соответствующие инструменты.

- При обслуживании аппарата, избегайте лазерного облучения.
  - Избегайте прямого попадания пучка.
  - Не помещайте отражающие свет инструменты и предметы на пути лазерного луча.
  - Снимайте часы, кольца, браслеты и любые другие отражающие предметы.

4. Части аппарата, от состояния которых в первую очередь зависит безопасность работы

- Выключатели, плавкий предохранитель, термореле, термистор и некоторые другие части являются ключевыми в смысле обеспечения безопасности работы аппарата. Обратите особое внимание на их установку и правильное обращение с ними.

5. Предостерегающие надписи

- При обслуживании, проверяйте наклейки с надписями, имеющиеся на копировальном аппарате, такие как "Перед обслуживанием, отсоединяйте шнур питания от розетки" ("Unplug the power cord during service"), "Область сильного нагрева" ("Hot area"), "Осторожно: лазер!" ("Laser warning label"). Убедитесь в том, что наклейки надежно закреплены в соответствующих местах и не загрязнены.

6. Утилизация расходных и упаковочных материалов

- В отношении восстановления, повторного использования и утилизации копировального аппарата, оборудования и материалов, расходных и упаковочных материалов, рекомендуется следовать соответствующему местному законодательству.

7. Если копировальный аппарат разобран на составные части, сборка по сути представляет собой процесс, обратный разборке, если противное не оговорено в настоящем руководстве или связанных с ним документах. При сборке, обратите особое внимание на правильность установки мелких деталей, такие как болты, шайбы, штифты, прокладки и т.д.

8. Как правило, не следует использовать копировальный аппарат, если какие-либо его части разобраны или удалены.

9. Меры предосторожности против статического электричества

- Плату контроллера (PC) необходимо хранить в антиэлектростатической упаковке. Обращаться с ней следует осторожно, с использованием манжеты, так как статическое электричество может повредить интегральные схемы на плате.

Внимание: Отключите копировальный аппарат и отсоедините от него кабель питания перед использованием манжеты. Убедитесь, что в непосредственной близости отсутствуют неизолированные заряженные объекты.

Внимание: Утилизация использованных батарей и микросхем памяти, а также литиевых батарей должна производиться в соответствии с рекомендациями изготовителя.